

АКТ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«15» 07 2020 г.

Руководствуясь требованиями Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 произвели осмотр общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Дом № 59, ул. Кашика, город Нижнеудинск, область Иркутская

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью УК «Центр»

Общие сведения по строению

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Год постройки – 1966 год; | 6. Материал стен – кирпичный; |
| 2. Число этажей – 3; | 7. Наличие подвала площадью – 257,04 кв.м; |
| 3. Наличие чердака – 257,04 кв.м.; | 8. Количество квартир – 8; |
| 4. Количество подъездов – 2; | 9. Общая площадь дома – 366,22 кв.м.; |
| 5. Площадь арендуемых помещений – 0. | 10. Общая площадь квартир – 366,22 кв.м.; |

Результаты осмотра здания

Председатель:

- Гартман М.Е, заместитель директора ООО УК «Центр»;

Члены комиссии:

- Кузьмина З.М., мастер по эксплуатации ООО УК «Центр»;
- Титовец И.Г., мастер по эксплуатации ООО УК «Центр»;
- Балакина А.Я., инженер ООО УК «Центр»;

Произвела осмотр вышеуказанного здания

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций и элементов благоустройства	Основные материалы	Оценка состояния или краткое описание дефекта	Решение о принятии мер (вид ремонта)
1. ПОДВАЛ				
1.1.	холодное водоснабжение	стальные трубопроводы	Значительная коррозия трубопроводов, физический и моральный износ	капитальный ремонт
1.2.	горячее водоснабжения	стальные трубопроводы	Значительная коррозия трубопроводов, физический и моральный износ	капитальный ремонт
1.3.	система отопления (центральное)	стальные трубопроводы	Значительная коррозия трубопроводов, физический и моральный износ	капитальный ремонт
1.4.	канализация	Чугунные, пластиковые трубопроводы	Значительная коррозия трубопроводов, физический и моральный износ	капитальный ремонт
1.5.	двери	металлические	Не удовлетворительное	капитальный ремонт
	Подвальное помещение	Выполнена побелка стен и плит перекрытий, отсыпка щебнем		Аварийно-восстановительные работы выполнены фондом капитального ремонта

	Спуск в подвал	Разрушение штукатурки на стенах, разрушение ступеней	Капитальный ремонт
	Перегородки, колонны в подвальном помещении	На кирпичной колонне обнаружены трещины, выпадение кирпичей. Установлены «маячки». Состояние стабильное. Изменений нет	Капитальный ремонт
2. КРЫШИ - КРОВЛИ			
2.1.	кровля	асбестоцементная	Физический износ, большое количество заплат, трещины
2.2.	коньковая доска		Физический износ
2.3.	чердачное перекрытие (утеплитель)		Капитальный ремонт
3. ПОДЪЕЗД			
3.1.	оконные заполнения	пвх	удовлетворительное
3.2.	стены	штукатурка, масляная окраска	удовлетворительное
3.4.	лестничные марши и площадки	железобетонные плиты	удовлетворительное
3.5.	электрооборудование	Выполнена замена внутридомовых электрических сетей	
			Аварийно-восстановительные работы выполнены фондом капитального ремонта
4. РАЗНОЕ			
4.1.	отмостка	бетон	удовлетворительное
4.2.	цоколь	штукатурка, окраска	Аварийно-восстановительные работы выполнены фондом капитального ремонта
4.3.	балконы	железобетонные плиты	Сколы, выбоины, частичное оголение арматуры
4.4.	козырьки над входом в подъезд		удовлетворительное
4.5.	водоотводящая система		удовлетворительное
4.6.	фундамент		вымытый цементно-известковый раствор между бутом и промывы под стенами
4.7.	фасад	кирпич	Микротрещины, частичное разрушение кладки
4.8.	Перекрытие над подвалом		Частичное оголение арматуры

Подписи:

Председатель комиссии:

_____ Гартман М.Е.

Члены комиссии:

_____ Кузьмина З.М.

_____ Титовец И.Г.

_____ Балакина А.Я.